


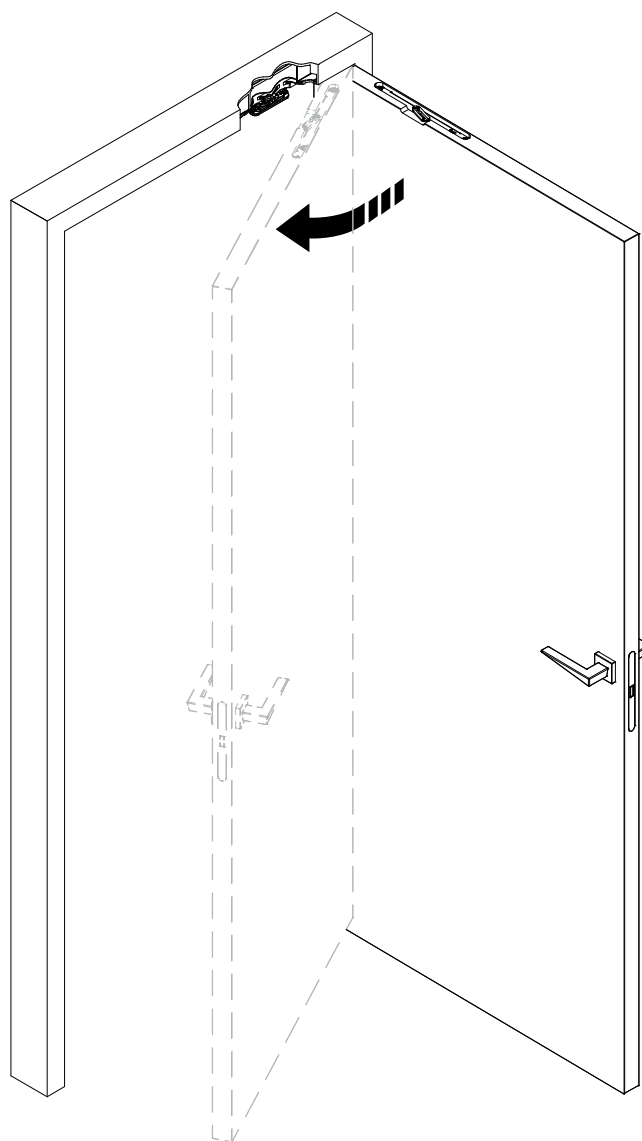



*istruzione di montaggio*  
*setup instruction*  
*instruction montage*  
*instrucciones de montaje*

———— SILENTIA

## CONTENUTO KIT | CONTENTS


Dotazione - Standard equipment - Equipement standard - Equipo standard

---

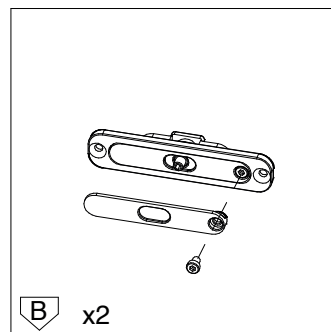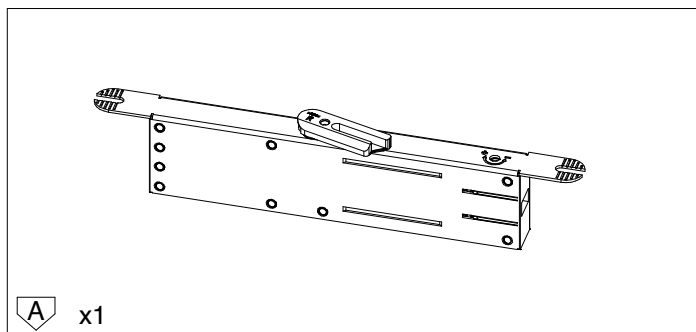

Panoramica - Overall view - Vue d' ensemble - General

---

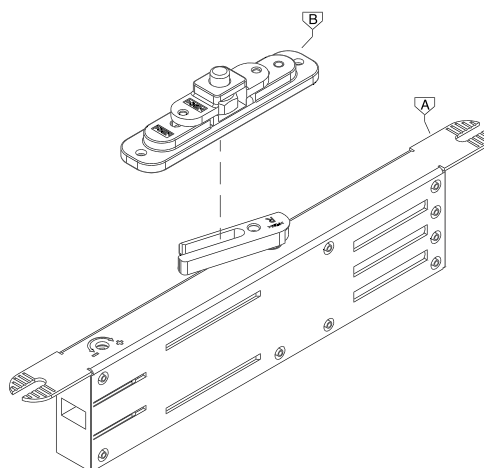

Attrezzatura - Tools - Outils - Herrajes

---



## INDICE - INDEX


---

|                            |       |
|----------------------------|-------|
| Installazione rallentatore | 2 - 4 |
| Regolazioni                | 5     |
| Domande frequenti          | 6     |

## MONTAGGIO | SETUP


### 1.1

---

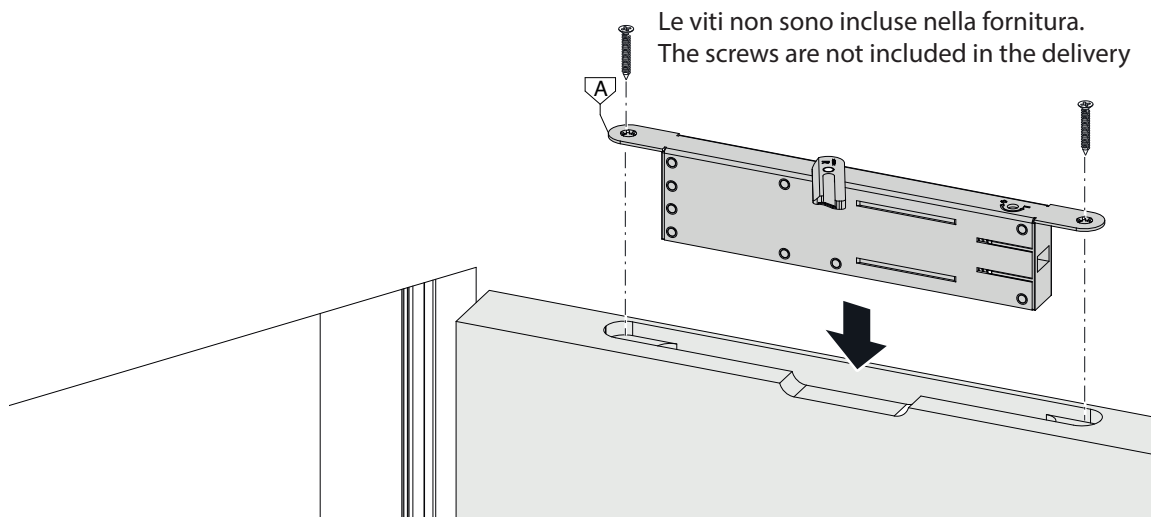


### 1.2


---

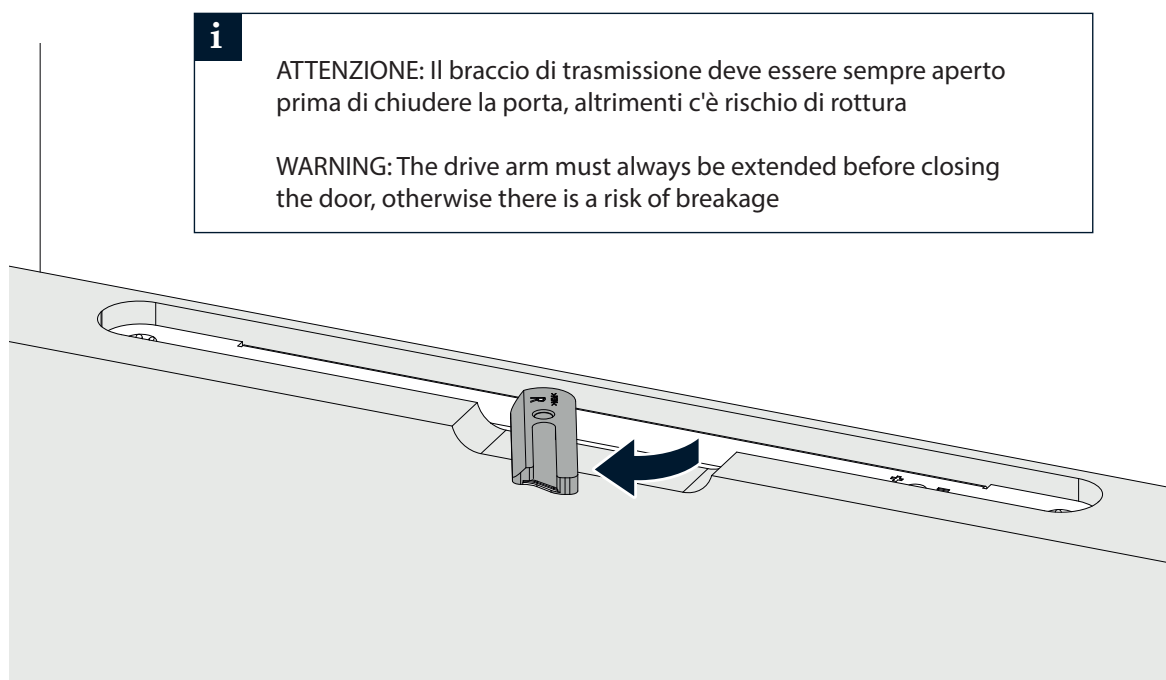

1.3

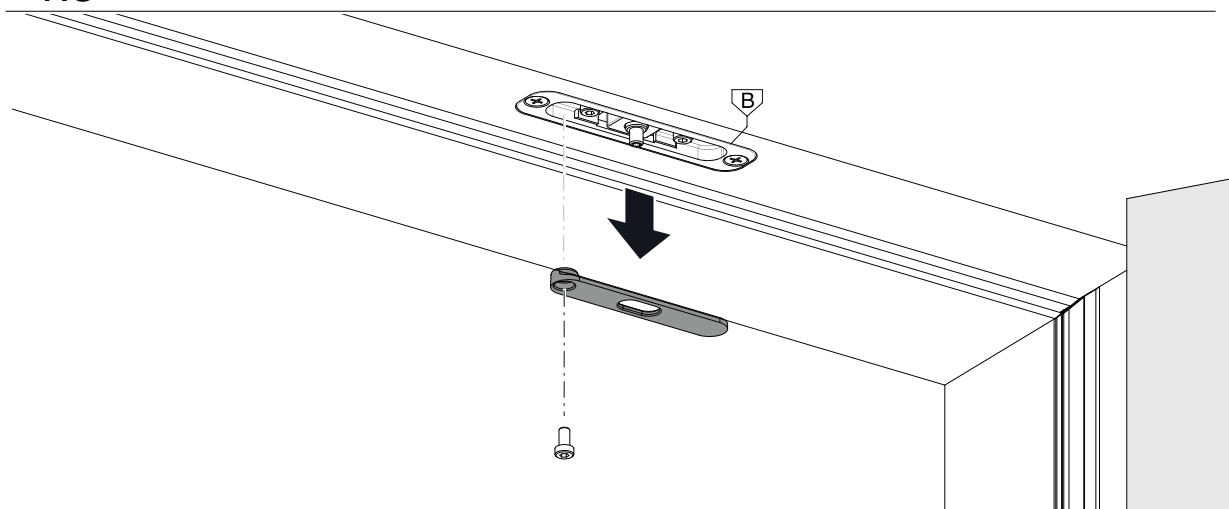


1.4

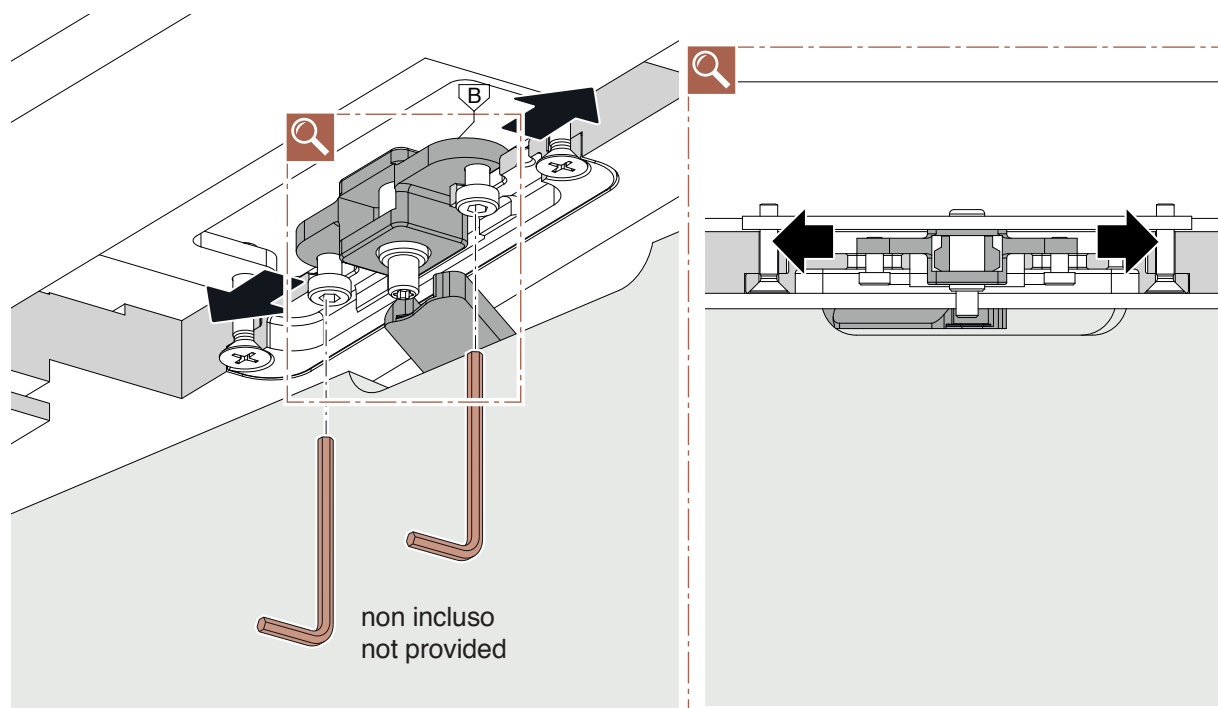


### 1.5

**i** ATTENZIONE: La filettatura del perno attivatore è dotata di un frenafiletti. L'effetto autobloccante diminuisce dopo ripetuti utilizzi.



WARNING: The thread of the activator pin is equipped with a threadlocker. The self-locking effect diminishes after repeated use.

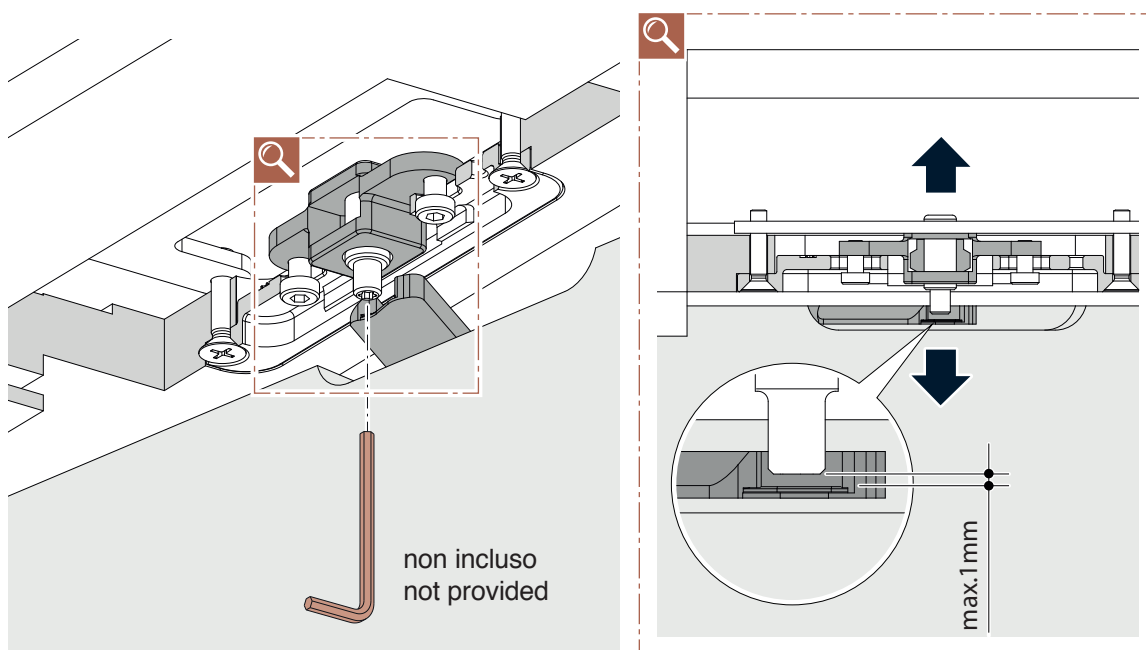

### 1.6

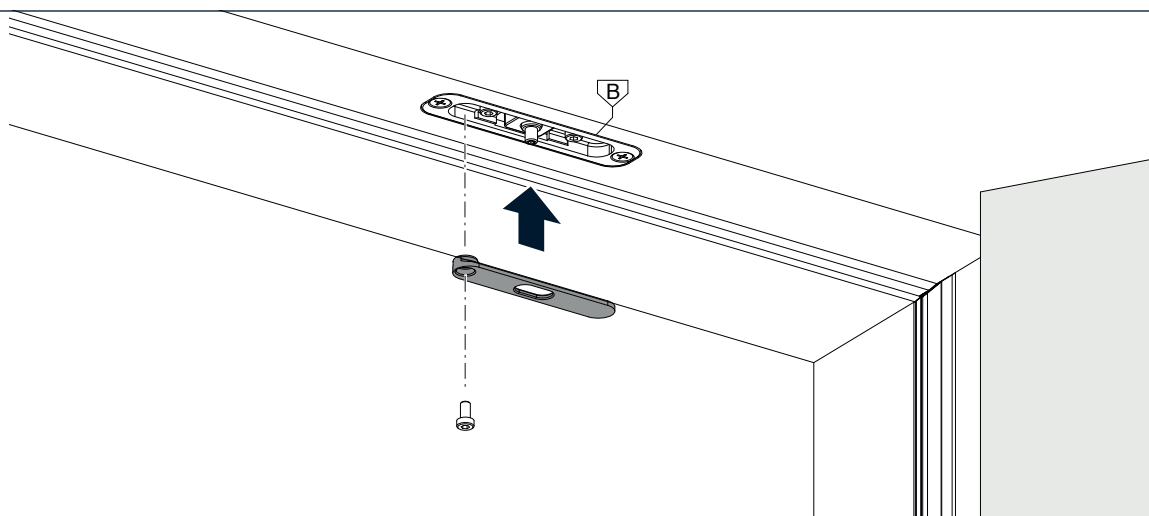

## 2.1

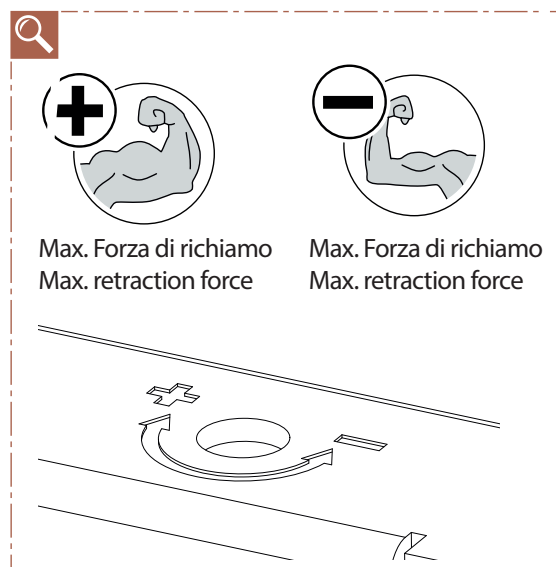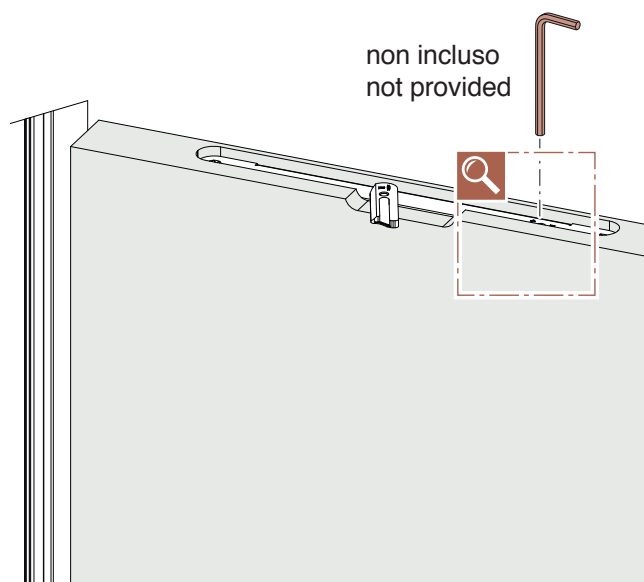

1.

---

**Il chiudiporta SILENTIA non si chiude correttamente. Da cosa può dipendere e cosa si può fare?**

- a)** Il braccio di trasmissione deve essere aperto a porta aperta, altrimenti c'è pericolo di rottura alla chiusura!
- b)** Aumentare la forza di richiamo tramite la vite di regolazione. A tal fine, serrare la vite a brugola sulla parte superiore del SILENTIA in senso orario.
- c)** La pressione sulla guarnizione della porta è troppo elevata. Regolare la distanza sulle cerniere della porta.
- d)** La porta non è allineata orizzontalmente. Se possibile, correggere utilizzando le regolazioni delle cerniere.

***The SILENTIA door closer does not close properly. What could be the reason and what can I do?***

- a)** *The drive arm must be extended when the door is open, otherwise there is a risk of breakage when closing!*
- b)** *Increase the retraction force using the adjustment screw. To do this, turn the hex screw on the top of the SILENTIA clockwise.*
- c)** *The pressure on the door seal is too high. Adjust the spacing at the door hinges.*
- d)** *The door is not level. If possible, correct it using the hinge adjustment options. Let me know if you'd like a version formatted for a manual or technical document.*

2.

---

**Il chiudiporta SILENTIA non ammortizza correttamente. Da cosa può dipendere e cosa si può fare?**

- a)** Il braccio di trasmissione deve essere aperto a porta aperta, altrimenti c'è rischio di rottura alla chiusura!
- b)** Il braccio di trasmissione non colpisce correttamente il grilletto lateralmente. Controllare il posizionamento del grilletto e del sistema di ammortizzazione e, se necessario, regolare.
- c)** L'altezza del grilletto è troppo alta o troppo bassa.
- d)** Ridurre la forza di richiamo tramite la vite di regolazione. Per farlo, ruotare la vite a brugola sulla parte superiore del sistema di ammortizzazione in senso antiorario.

***The SILENTIA does not dampen properly. What could be the reason and what can I do?***

- a)** *The drive arm must be extended when the door is open, otherwise there is a risk of breakage when closing!*
  - b)** *The drive arm misses the trigger laterally. Check the alignment of the trigger and the damping unit, and adjust if necessary.*
  - c)** *The height of the trigger is too high or too low.*
  - d)** *Reduce the retraction force using the adjustment screw. To do this, turn the hex screw on top of the damping unit counterclockwise.*
-

# Ermetika®

DESIGN PASSAGES



T. +39 (0)883535781



info@ermetika.it



www.ermetika.it



<https://www.youtube.com/c/ermetikasrl>